

200하5018

쏘나타 디 엣지 LPG 2.0 렌터카 비즈니스 1

점검일 : 2026-08-26

최초등록	2025.03.10	변속기	자동	보험이력	
주행거리	58,368km	연료	LPG	특수사고 0회	사고(피해) 0회
색상	흰색	탑승정원	5인승	침수 0회	사고(가해) 1회
압류/저당	없음	용도변경	있음		
차량 Key	스마트키 2개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	양호	주행시험/브레이크	양호

실내 냄새 등급

양호



실내 청결도

쾌적



배터리 상태

배터리 잔량 88.0%

타이어 상태

운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 7.1mm

제조일 : 2026년 13주차

브레이크패드 : 7.00mm



조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 6.9mm

제조일 : 2026년 13주차

브레이크패드 : 7.00mm

운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 5.4mm

제조일 : 2025년 06주차

브레이크패드 : 6.00mm

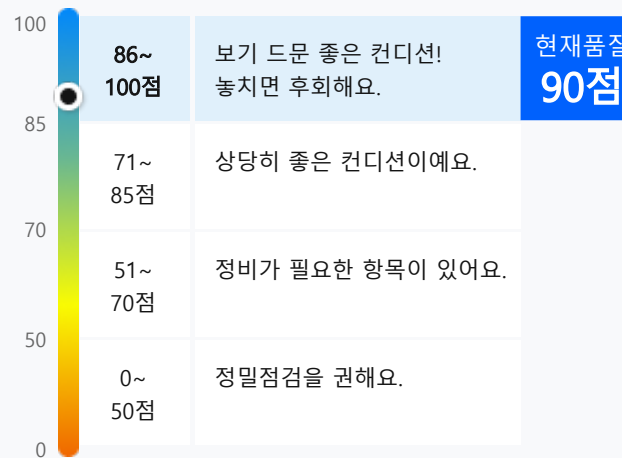
조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 5.3mm

제조일 : 2025년 06주차

브레이크패드 : 6.00mm

이 차량의 현재 품질점수는 90점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.
(특허번호 제 10-1751748호)

고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

앞 범퍼	운전석 뒤 도어(외부)	운전석 B 필러(외부)
조수석 뒤 휠	앞 유리	



본 리포트는 리본카에서 특허받은 RQI(Reborn car Quality Inspection)에 의해 차량 상태를 점검한 결과입니다.

- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

 	항목 설명	엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치
	진단 설명	고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검

라디에이터 팬 모터

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

엔진오일누유_로커암커버

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함
	진단 설명	실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검

엔진오일누유_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함
	진단 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검

엔진오일누유_실린더 블록

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 블록과 오일 팬 사이의 누유 여부를 말함
	진단 설명	누유 점검

냉각수누수_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부를 말함
	진단 설명	실린더 헤드와 블록 사이의 누수 여부 점검

냉각수누수_워터펌프

진단결과 ☒ 양호

 	항목 설명	실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함
	진단 설명	실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검

