

67라9212

더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트

점검일 : 2026-08-24

최초등록	2015.01.07	변속기	자동	보험이력	
주행거리	106,528km	연료	가솔린	 특수사고 0회	 사고(피해) 1회
색상	흰색	탑승정원	5인승	 침수 0회	 사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	없음		
차량 Key	스마트키 0개 카드키 0개 일반키 1개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	고지항목	주행시험/브레이크	양호

실내 냄새 등급

양호



실내 청결도

양호



배터리 상태

배터리 잔량 72.0%


타이어 상태

운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 5.6mm

제조일 : 2022년 49주차

브레이크패드 : 8.00mm

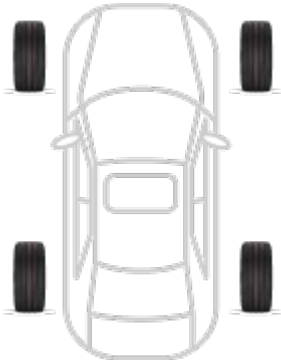

조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 5.5mm

제조일 : 2022년 50주차

브레이크패드 : 8.00mm

운전석 뒤타이어

트레드 깊이 : 6.5mm

제조일 : 2022년 50주차

브레이크패드 : 5.00mm

조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 6.1mm

제조일 : 2022년 49주차


브레이크패드 : 5.00mm

이 차량의 현재 품질점수는 83점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.
(특허번호 제 10-1751748호)

고압펌프(커먼레일)-디젤엔진

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

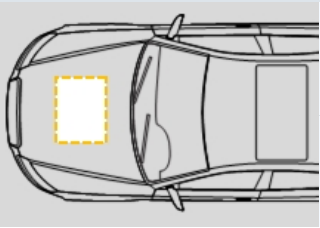

항목 설명



엔진 내 연료라인 내 높은 압력으로 공급하는 장치

진단 설명

고압 펌프 누유 여부, 소음 정도 및 교환 여부 점검

라디에이터 팬 모터

진단결과 ☒ 양호

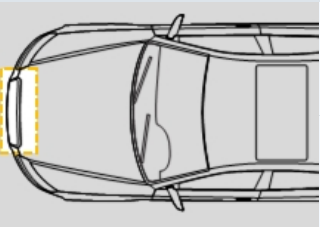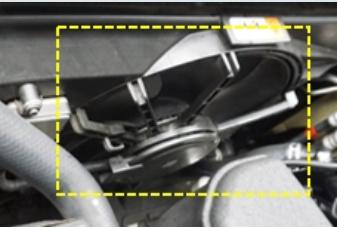

항목 설명



라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

엔진오일누유_로커암커버

진단결과 ☒ 양호

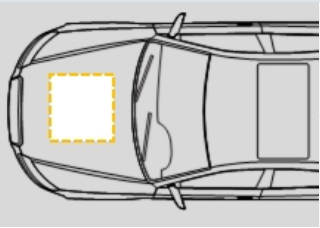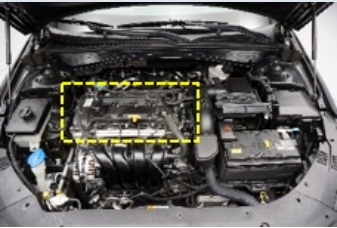

항목 설명


실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명

실린더 헤드 위에 덮는 뚜껑 사이의 누유 여부 점검

엔진오일누유_실린더 헤드/가스켓

진단결과 ☒ 양호

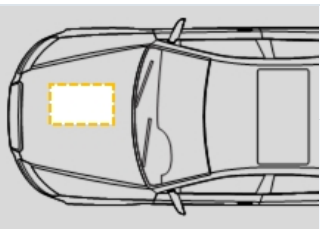

항목 설명


실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부를 말함

진단 설명

실린더 헤드와 블록 사이의 누유 여부 점검












엔진오일누유_실린더 블록

진단결과 ☒ 양호

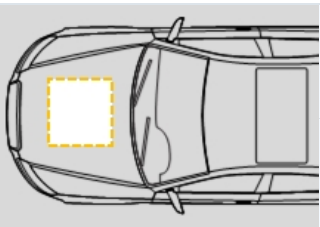


항목 설명

실린더 블록과 오일 팬 사이의

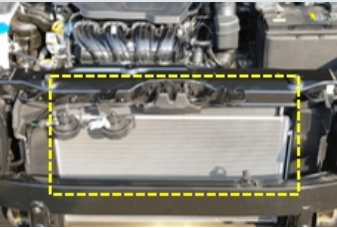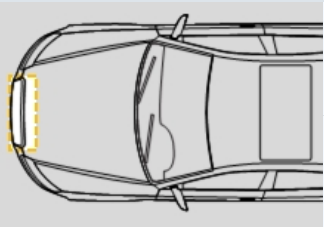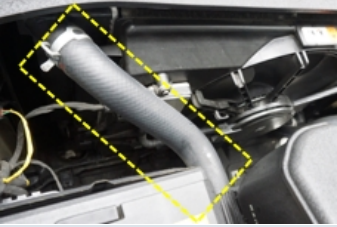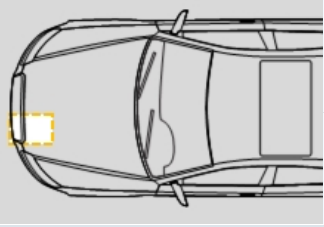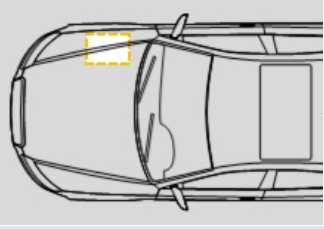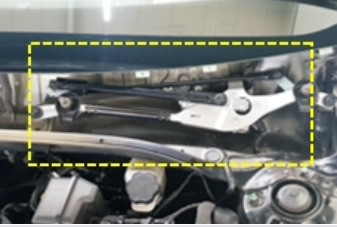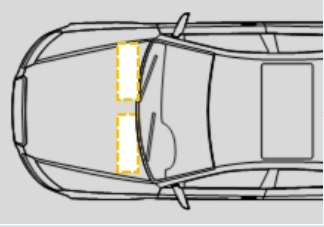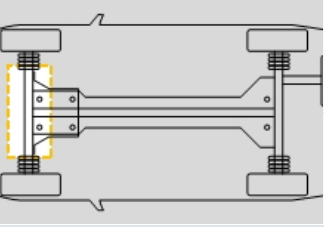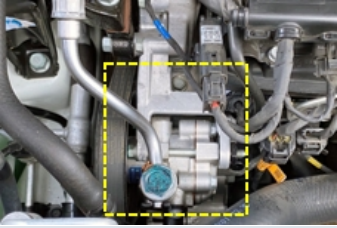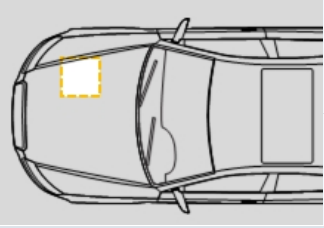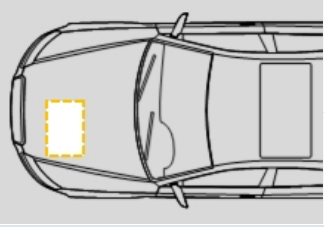냉각수누수_라디에이터		진단결과 ✔ 양호	
		항목 설명	라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함
		진단 설명	라디에이터 코어 누수 여부 점검
냉각수누수_냉각수 호스		진단결과 ✔ 양호	
		항목 설명	냉각호스 연결부 누수 여부를 확인하는 것을 말함
		진단 설명	냉각호스 연결부 누수 여부 점검
냉각수누수_냉각수 수량		진단결과 ✔ 양호	
		항목 설명	부동액 누수 여부 및 보관 탱크 내 수량을 말함
		진단 설명	부동액 누수 여부 및 보관 탱크 내 수량 점검
와이퍼 모터		진단결과 ✔ 양호	
		항목 설명	자동차 전면 유리에 시야 확보를 위한 와이퍼 장치를 구동시키는 모터
		진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검
스티어링 기어		진단결과 ✔ 양호	
		항목 설명	스티어링 작동 상태 확인을 말함
		진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검
스티어링 펌프		진단결과 ✔ 이 차량에는 해당 사항 없음	
		항목 설명	스티어링 기어 작동 펌프 상태 확인을 말함
		진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검
배터리 충전 상태		진단결과 ✔ 양호	
		항목 설명	배터리 보관 용량(전류)에 대해 측정

발전기 출력

진단결과 ☒ 양호

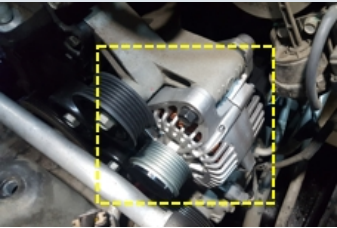

항목 설명


시동 시 발전기의 충전 전압의 정상 여부 판단

진단 설명

시동 시 발전기의 충전 전압 정상 여부 점검 ※ 정상 기준 : 13.6 V 이상

등속조인트

진단결과 ☒ 양호

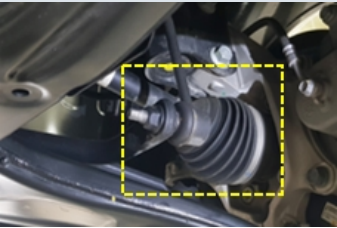

항목 설명


전륜 구동 차의 앞 차축으로 사용되는 부분

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검

추진축 및 베어링

진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음

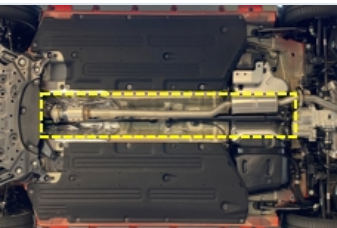

항목 설명


변속기 출력을 종감속 장치(자동 및 종감속 기어)에 전달하는 장치

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검

타이로드엔드 및 볼 조인트

진단결과 ☒ 양호

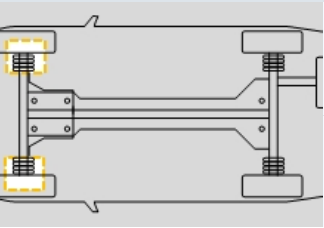

항목 설명



타이로드 끝에 있는 볼과 소켓으로 된 조인트를 말함

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

자동변속기_오일누유

진단결과 ☒ 양호

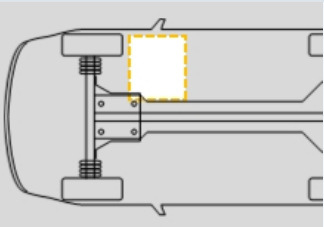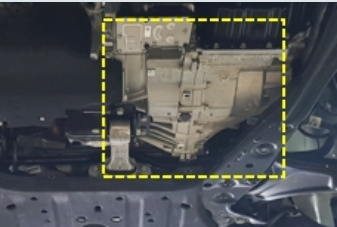

항목 설명

자동변속기 본체 및 연결부 누유 확인을 말함

진단 설명

누유 점검

