

02하8245

아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 익스클루시브

점검일 : 2026-09-02

최초등록	2021.08.26	변속기	자동	보험이력	
주행거리	4,529km	연료	전기	 특수사고 0회	 사고(피해) 0회
색상	검정색	탑승정원	5인승	 침수 0회	 사고(가해) 0회
압류/저당	없음	용도변경	있음		
차량 Key	스마트키 1개 카드키 0개 일반키 0개				

리본카 차량 품질 점검 결과

차량하부/엔진룸	양호	외관/외부기능	고지항목
실내/내부기능	고지항목	주행시험/브레이크	양호
EV	양호		

실내 냄새 등급

양호



실내 청결도

양호



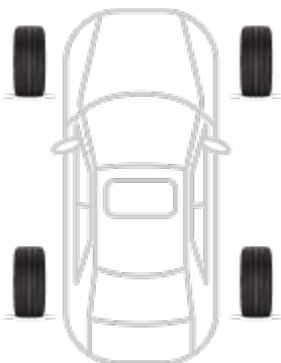
EV 배터리 상태

배터리 성능(SOH)	100.0%	배터리 종류	NCM
셀 밸런스	0V	전비	5.1km/kWh
셀 전압	3.78V	배터리 용량	72.6kWh
고전압 절연 저항	3000.0kΩ	배터리 제조사	SK ON

타이어 상태

운전석 앞타이어

트레드 깊이 : 7.0mm



조수석 앞타이어

트레드 깊이 : 7.0mm

운전석 뒤타이어

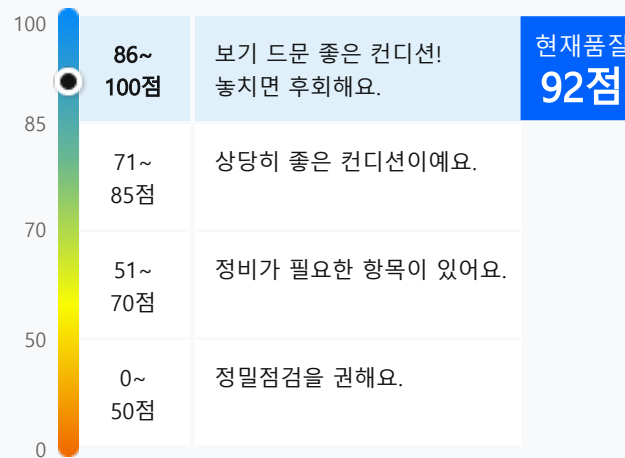
트레드 깊이 : 6.0mm

조수석 뒤타이어

트레드 깊이 : 6.0mm

이 차량의 현재 품질점수는 92점 입니다.

RQI는 특허 받은 리본카만의 차량 품질 점검 방법입니다.
(특허번호 제 10-1751748호)



고지항목 고지항목에 대한 자세한 내용은 상세 리포트를 참고해주세요.

후드(본넷)

운전석 뒤 펜더

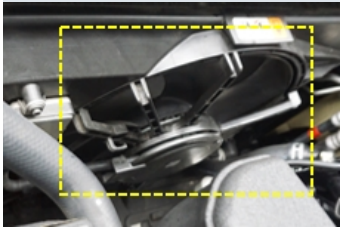
조수석 뒤 도어(외부)

운전석 사이드미러

- 본 리포트는 검사일로부터 30일, 그리고 기록된 주행거리에서 1,000km 이내에 한하여 리포트의 효력이 유효합니다.
- 본 리포트는 차량 상태 확인을 위한 보조자료로써 차량의 품질 보증과는 무관합니다.

라디에이터 팬 모터

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

라디에이터 앞에 부착되어 있어 일정 온도 시 자동으로 작동되는 모터

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

냉각수누수_워터펌프

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

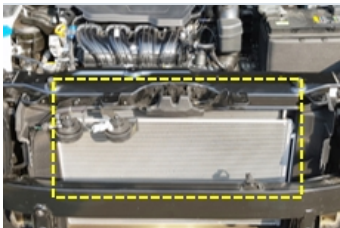
실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부를 말함

진단 설명

실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수 여부 점검

냉각수누수_라디에이터

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

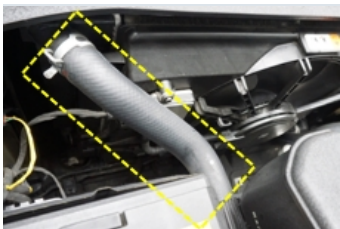
라디에이터 코어 누수 여부를 확인하는 것을 말함

진단 설명

라디에이터 코어 누수 여부 점검

냉각수누수_냉각수 호스

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

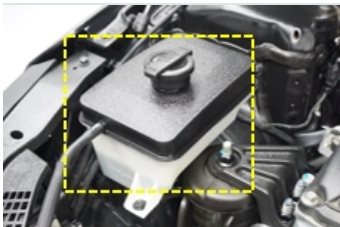
냉각호스 연결부 누수 여부를 확인하는 것을 말함

진단 설명

냉각호스 연결부 누수 여부 점검

냉각수누수_냉각수 수량

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

부동액 누수 여부 및 보관 탱크 내 수량을 말함

진단 설명

부동액 누수 여부 및 보관 탱크 내 수량 점검

와이퍼 모터

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

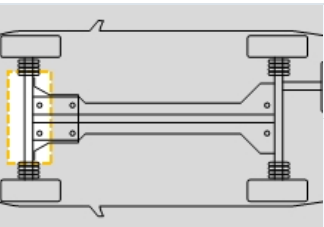
자동차 전면 유리에 시야 확보를 위한 와이퍼 장치를 구동시키는 모터

진단 설명

작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검

스티어링 기어

진단결과 ✔ 양호










항목 설명

스티어링 작동 상태 확인을 말함


진단 설명

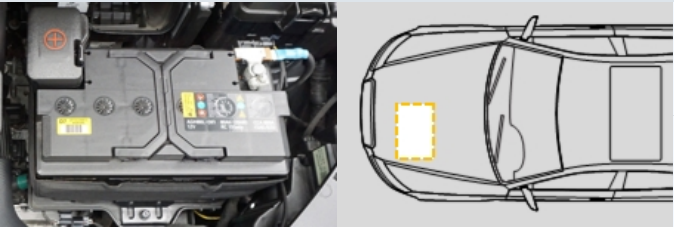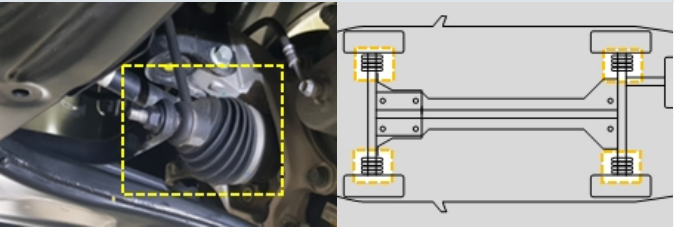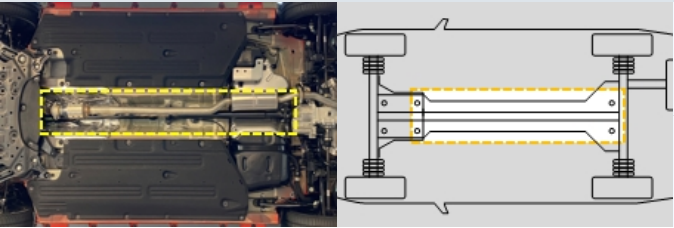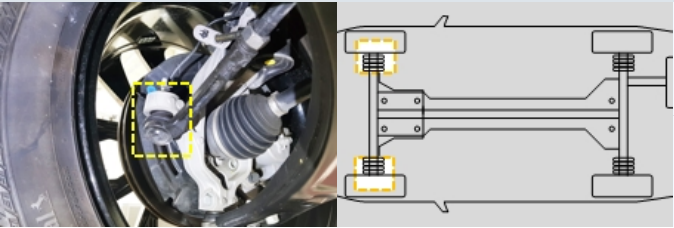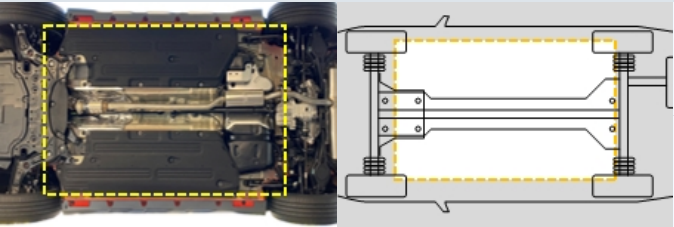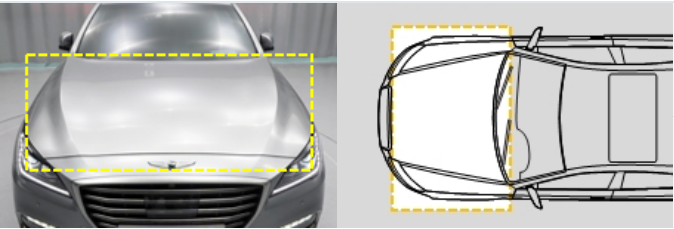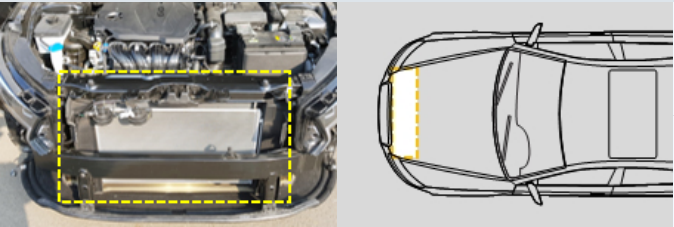작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검

배터리 충전 상태		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	배터리 보관 용량(전류)에 대해 측정	
	진단 설명	CCA 용량 확인 및 교환, 점검 여부 ※ 정상 기준 : 75% 이상	
등속조인트		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	전륜 구동 차의 앞 차축으로 사용되는 부분	
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검	
추진축 및 베어링		진단결과 ☒ 이 차량에는 해당 사항 없음	
	항목 설명	변속기 출력을 종감속 장치(자동 및 종감속 기어)에 전달하는 장치	
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 누유, 손상 및 교환 여부 점검	
타이로드엔드 및 볼 조인트		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	타이로드 끝에 있는 볼과 소켓으로 된 조인트를 말함	
	진단 설명	작동 여부 및 작동시 소음, 손상 및 교환 여부 점검	
플로어 패널		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	자동차 실내 바닥면	
	진단 설명	수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검	
후드(본넷)		진단결과 ☒ 고지항목 (미세한 붓터치가 있습니다.)	
	항목 설명	차체 앞에 있는 엔진실을 덮고 있는 패널 (보닛 Bonnet이라고도 함)	
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검	
라디에이터 고정 패널		진단결과 ☒ 양호	
	항목 설명	라디에이터를 지지하는 패널 (패널에는 라디에이터, 헤드 램프, 라디에이터 그릴 등이 장착됨)	
	진단 설명	수리 흔적, 파손 및 교환 여부 점검	

라디에이터 그릴

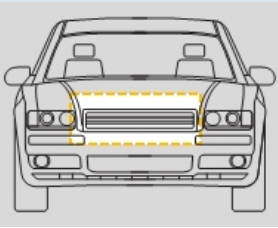진단결과 ✔ 양호



항목 설명

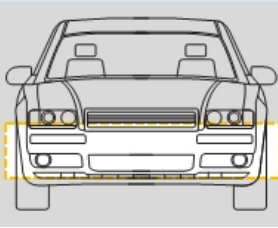
라디에이터의 냉각에 필요한 공기를 받아들이는 통풍구 역할을 하는 부속품

진단 설명

균열, 깨짐 등의 손상 및 교환 여부 점검

앞 범퍼

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

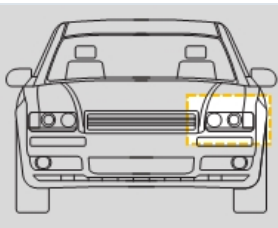
차량의 앞에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 장치

진단 설명

스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검

운전석 전조등

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

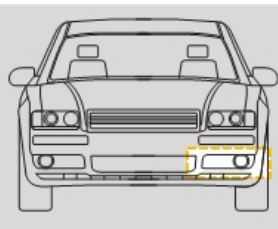
자동차 좌측 앞에 부착되어 야간 주행 시 앞을 환하게 비추기 위해 설치된 전등

진단 설명

스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 안개등

진단결과 ✔ 이 차량에는 해당 사항 없음



항목 설명

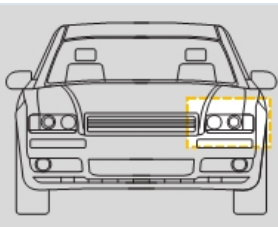
눈, 비가 오거나 끼어 시야가 확보되지 않는 날에 사용하는 등으로 좌측 전조등 아래에 설치되어 있음

진단 설명

스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 주간주행등

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

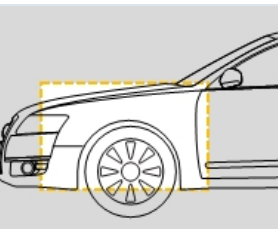
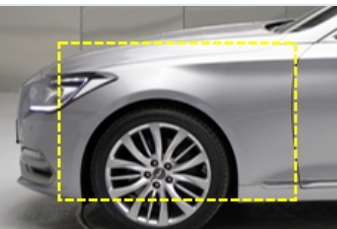
자동차의 전조등 주변에 부착된 작은 등으로 시동을 걸면 자동으로 켜지는 등 (상시 점등)

진단 설명

스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

운전석 앞 펜더

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

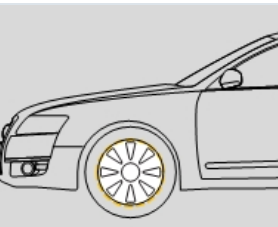
운전석 앞 타이어를 덮고 있는 부분

진단 설명

스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검

운전석 앞 휠

진단결과 ✔ 양호



항목 설명

운전석 앞쪽 바퀴에서 타이어를 제외한 부분

진단 설명

스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검


운전석 앞 타이어

진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	자동차 운전석 앞바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
	진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상


운전석 사이드실

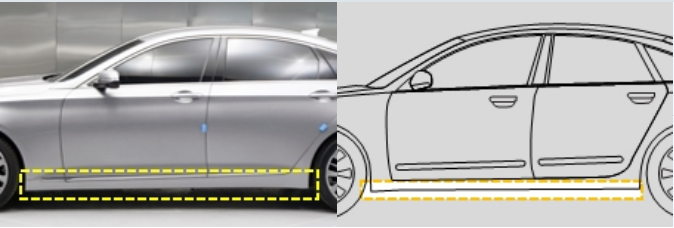진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	차량 운전석 측면 하단부의 프레임을 대신하는 패널
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검


운전석 앞 도어(외부)

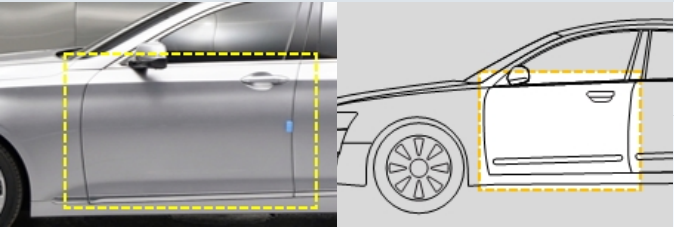진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	운전석 자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검


운전석 뒤 도어(외부)

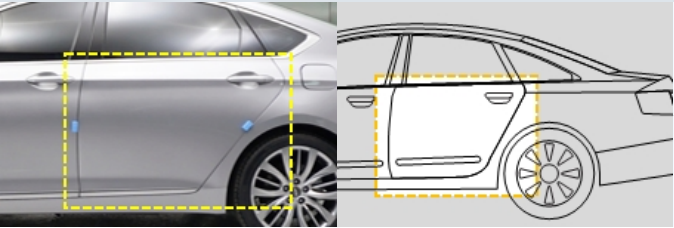진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	운전석 뒷자리로 승하차할 수 있는 차 문을 통칭하며, 용어적 의미로는 운전석 뒤쪽 차체 바깥 아웃 패널과 안쪽 이너 패널을 합쳐서 창유리를 둘러싼 틀로 조합된 구조
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검


운전석 A 필러(외부)

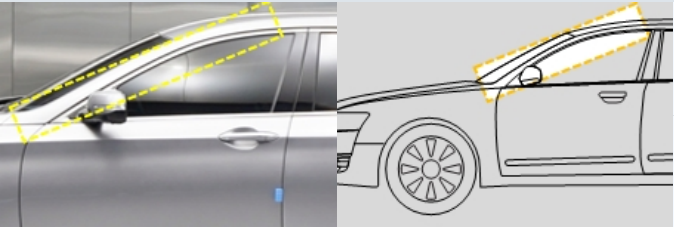진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞 유리 와 옆 유리 위에 장착되어 프론트 필러라고도 함
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검


운전석 B 필러(외부)









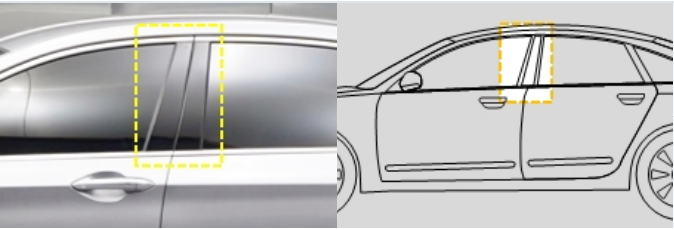
진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 앞뒤 도어의 중간에 있어 센터필러 라고도 함
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검

운전석 C 필러(외부)

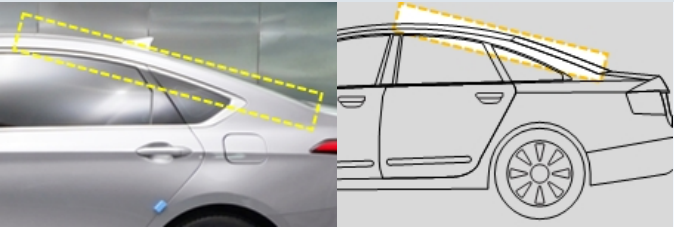진단결과 ✔ 양호

	항목 설명	운전석 차체와 지붕을 연결하는 기둥으로 리어 도어 와 리어 윈도우 중간에 있어 리어 필러 라고도 함
	진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검

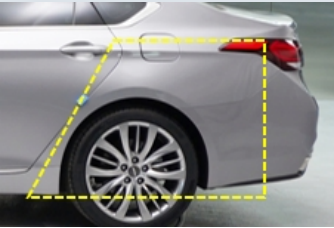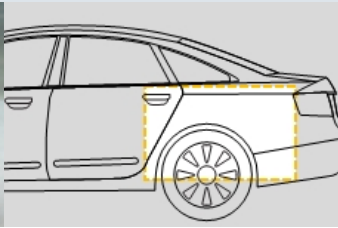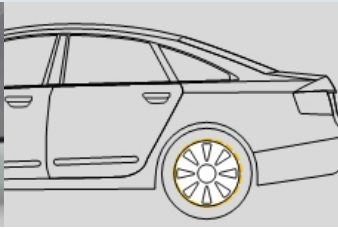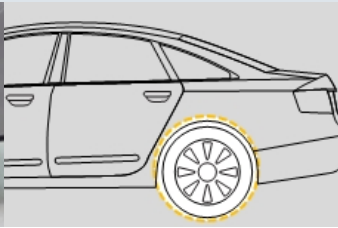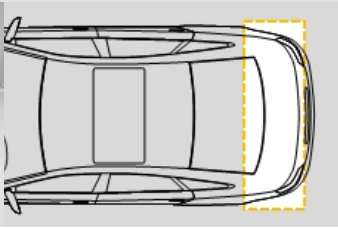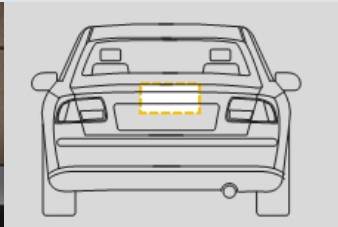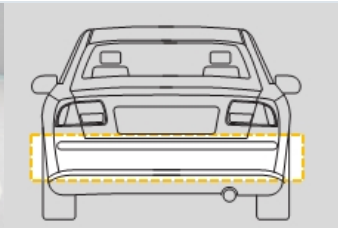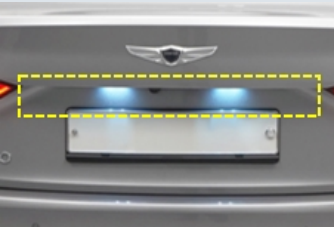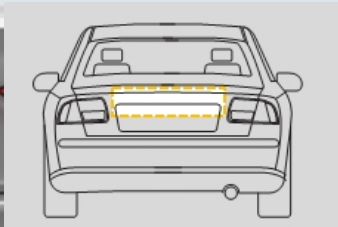운전석 뒤 펜더		진단결과 고지항목 (미세한 스크래치가 있습니다.)	
		항목 설명	운전석 뒤 타이어를 덮고 있는 부분
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검
운전석 뒤 휠		진단결과 양호	
		항목 설명	운전석 뒤쪽 바퀴에서 타이어를 제외한 부분
		진단 설명	스크래치, 깨짐(찍힘 포함), 찌그러짐 등의 손상 여부 점검
운전석 뒤 타이어		진단결과 양호	
		항목 설명	자동차 운전석 뒷바퀴 바깥 둘레에 끼워져 있는 고무
		진단 설명	타이어 공기압과 마모 정도 점검 ※ 정상 기준 : 트레드 수치 3.2 mm 이상
트렁크		진단결과 양호	
		항목 설명	차량 뒷부분에 물건을 보관할 수 있는 적재공간을 덮고 있는 패널
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이, 교환 여부 점검
엠블럼(후면)		진단결과 양호	
		항목 설명	차량 제조 회사명이나 차의 이름 등을 디자인하여 마크로 만든 것을 말함
		진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 교환 여부 점검
뒤 범퍼		진단결과 양호	
		항목 설명	차량의 뒤에 장착되어 차체를 보호하기 위해 마련된 부품
		진단 설명	스크래치(도장 벗겨짐 포함), 찌그러짐 등의 손상 및 연결 부위 벌어짐, 다른 부위와 색상 차이 점검
뒤 번호판 램프		진단결과 양호	
		항목 설명	자동차 뒷면에 설치된 번호판을 야간 식별이 가능하도록 조명하는 등
		진단 설명	스크래치, 균열 등의 표면 손상 및 전구 점등 상태 점검

고전압 절연 저항

진단결과  양호 (3000.0kΩ)

RQI		항목 설명	고전압 배터리와 차량 차체 사이의 절연 상태
		진단 설명	배터리 진단기 점검 ※ 정상 기준 : 500kΩ 이상